#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59~107843

(43)Date of publication of application: 22.06.1984

(51)Int.CI.

B230 17/00 G01D G01N 3/58

(21)Application number: 57-215120

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

08.12.1982


(72)Inventor: OKAMOTO MASAYUKI

KITATANI YOSHICHIKA

#### (54) DEVICE AND METHOD FOR DETECTING ABNORMALITY OF WORKING

PURPOSE: To detect the abnormality of working promptly by a method wherein a load imposed on a cutting edge on the path of the motion thereof is detected by a load detecting means and the basic pattern table, based on the waveform of the detected value, is compared with a working pattern table, based on the value of the load in respective workings.

CONSTITUTION: In case the device and method are applied to an exclusive machine 1 for the screw working of the material of a cast pipe fitting, the exclusive machine 1 is constituted so as to be capable of effecting the tapping work of two pieces of elbows 2 of pipe fitting simultaneously by screw working taps 3 while respective taps 3 are rotated by motors 4 and are advanced or retreated through driving shafts in accordance with the lead of the screws. At this time, the load of the driving shaft is detected by detecting the value of the electric power of the motor 4 while the output of the load detecting means CT is inputted into a micro computer 9 through an electric power converter 6. The abnormality of working is detected by comparing the basic pattern table obtained by the load detecting value in the micro computer 9 with the working pattern table based on the value of the load imposed on the taps 3 on the path of the motions of respective workings.

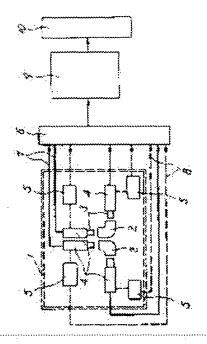

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (9) 日本国特許庁 (JP)

# OD 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59—107843

60Int. Cl.3 B 23 Q 17/00 G-01 D 1/18

G 01 N

識別記号

庁内整理番号 7716-3C 6470-2F

6539-2G

43公開 昭和59年(1984)6月22日

発明の数 審査請求 有

(全 15 頁)

# 図加工異常検知装置および方法

3/58

创特

願 昭57-215120

岡本正幸

29出

昭57(1982)12月8日

の発 明

桑名市大福2番地日立金属株式 会社桑名工場内

@発 明 者 北谷義親

桑名市大福2番地日立金属株式

会社桑名工場内

願 人 日立金属株式会社 创出

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

発明の名称 加工異常検知装置および方法 特許請求の範囲

- ι 設定された動作経路に沿つて刃物で加工物を 切削する加工機において、前配加工機に設けられ た感覚手段によつて前記動作経路上の刃物に加わ る負荷を検出し、該検出値の波形に基ずく基本パ **ターンと、各加工毎の負荷値に基ずく加工パター** ンとの比較からなることを特徴とする加工異常検 知装置およぎ方法。
- 2 特許請求の範囲第1項において、前配基本パ ターンは前記検出値の複数個の波形の平均波形上 の移動負荷値の平均より表わせる変曲点を求めて なる加工異常検知装置および方法。
- 特許請求の範囲第1項において、前記加工パ ターンは前記加工毎の負荷値の移動負荷値の平均 より 表 わ せ る 変 曲 点 を 求 め て な る 加 工 異 常 検 知 藝 頂および方法。
- 特許請求の範囲第1項において、前記基本パ ターンは 前 記動 作 縫路 の 許 容 範 囲 を 設 け て な る 加

方法。

10. 特許請求の範囲第1項において、前配際覚手 段は引削トルク変換機である加工異常検知装造お よび方法。

発明の詳細な説明

工具常検知装置および方法。

- 特許請求の範囲第1項において、削配比較は 動作経路の比較からなる加工異常検知装置および
- 特許請求の範囲第1項において、前記動作験 路は動作時間からなる加工異常検知装質および方
- 7. 特許請求の範囲第1項において、削配修覚手 段は切削駆動モータの電力値変換機である加工與 常検知装置および方法。

段は切削駆動モータの電流値変換機である加工與

特許請求の範囲第1項において、前記修覚手

## 特開昭59-107843.(2)

本発明は一定の部品を多数加工する専用機や、数置制御加工機における加工途中の異常検知装置に関し、特に切削工具の摩託や工具券命による加工製常、並びに粗材の材質や加工体の過大、過いによる相材製常、その他加工機の製動作や放降、粗材を加工機に取付ける製の取付不良等による加工異常を験知する装置および方法に関する。

従来この種の加工人類では、、のは、のでは、、のでは、、のでは、、ののでは、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、ののでは、、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、のの

異常を総合的に脚時に判定できる加工異常検知装 像を提供するものである。

本願発明の要旨は、加工機に設けられた感覚手段によつて動作経路上の刃物に加わる負荷を検出し、該検出値の波形に基ずく基本バターンと各加工毎の負荷値に基ずく加工バターンとの比較からなる加工異常検知装置および方法である。

以下実施例について説明する。

本実施例の加工財産には一例としてのの加工財産には一例としまれる。2
の加工財産がある。2
のの管機を含まれる。2
のの管機を含まれる。2
ののでは、10の

た動作経路を外れたら動作が停止する様にりミツ トスイッチ等で安全装置としたものがあるが、こ れらは各々の機能に応じた動作のみ作動するだけ で、加工物や加工条件に応じた総合的な加工異常 を検出する事は不可能で、例えは前記のりミット スイッチで誤動作があつた場合の安全装置では、 刃物が敬掛した時、または刃物やテーブルの移動 が機械本体の故障で停止した時等の加工異常を模 出する事は不可能であつた。また鼓新の方法では 1回のモデル加工時の負荷を動作駐路毎にとり、 この波形を単に上下に平行移動して該範囲内に負 荷があるかの判断で監視する方法も知られている が、この方法では変曲点における動作駐路上の誤 差を監視する事が不可能で、また精度が高く密度 の濃い過去のデータとの比較等の監視が出来ない 為単なる削記の安全装瓦的役割しか効果がなかつ

本願発明は上記の問題点を辨決し、加工物や加工機、刃物、および加工条件(切削速度、送り、切込代)等の条件に応じた避正加工状態から加工

#### 特期昭59-107843(3)

荷値の平均をとり、平均波形をなめらかに修正する。この移動平均を図に扱わせは第3図のごとくの修正波形13が得られる。前記移動平均の舞出は例として次の方法によつて求める。

負荷值	影動経路又は時間	移	動	平	均	値
P-2	0					
P-1	o				. •	
<b>P</b> 0	0	P-1-	P-2+	-P-1	+P <sub>0</sub> _	- 0
P <sub>1</sub>	. 6	Fo -	P-14	-Po+	P1_	- 2
P <sub>2</sub>	1 2	: P1 -		3+P	_	- 6
P <sub>3</sub>	21	F2 -	P1+1	2+P 3	3	-13
P <sub>4</sub>	2 7	F3 -	P2+1	3+P	<b>4</b>	-20

この様にして求めた修正波形上の山、谷の変曲点 を第4回のごとくバターン波形14としてイメージ し、下表のごとくバターンテーブルを作成する。

			動作経路許容範囲		
パターンル	<b>發曲区分</b>	サンブルき	#TART#	END #	
0	1	15	13	17	
1	0	3.5	3 3	3 7	
2	1	80	78	8 2	
3	0	9 5	93	97	
4	1	120	118	122	
5	0	160	158	162	

意の動作経路上の負荷値を制御する範囲区を、基 本パターンに対して指定し、この制御範囲内の負 荷値の異常の上限U、P、L、下限値L、P、Lを決定す る。この上限、下限値の他にもこの範囲内の負荷 位範囲を区分し、例えは青B、黄m、赤Rランブ 範囲とストップ範囲 Sを指定し加工途中の負荷値 p がどのランプ範囲内で加工しているかを示す tb にしておく。この様に散定した制御負荷魚Pに対 する加工途中の動作監路も上の前記制御範貼内区 の負荷値Pをまず1データ毎に判定し異常の上限 U、P、L、下股低 L、P、Lをオーバすれは直ちに 1個 毎に不良排出させる。異常の上限、下限値内なら は次に現在から過去加工した戦新り個の戦大負荷 値の平均の負荷値を算出し、これか削記の青B、 黄R、赤Rランブ転囲内のどの範貼に入つている かを帑に表示する。この故にして工具寿命および 工具単純の進行状況の推定が1目で行える様にす る。もちろんこの青B、黄B、赤Rランブ転貼を 越えてトツブ範囲Sに達すれは既振の非常停止が 行われ、作業者による工具チェックあるいは工具

前記修正波形から山谷の変曲点を求める方法につ いては前妻の移動平均値の前後の差を連続的に求 めて、このプラスかマイナスかの極性の変化を判 断して得ることができる。この様にして複数の変 曲点から符たパターン被形14のイメージを上表の パターンテーブルとして作成し、これに各々の変 曲点すなわちパターンル、毎の山、谷の髪曲区分 と動作経断能および動作時間および動作経路値許 **☆ 鮑 肚LBを 設定してパターンテーブルを完成する。** この完成した基本パターンと、1回毎の加工途中 て得られる原始波形データから、連続的に削記の 方法より求めた移動平均による係正被形13を求め 敗修正波形から変曲点を求めパターン波形14と L てイメージし、順次加工バターンを作成し、パタ ーンル、毎における山谷の変曲区分および動作駐 路値が許容製曲LB内に人つているかの判断を行な つていく。各パターンNO、毎の判定に異常があれ は異常加工として不良辨出する。異常がなければ 次のチェックに逸む。

2番目として、第5図のごとくパラメータで任

交換が行われる。尚削配の1データ毎に判定して 異常の上限 U.P.L、下限値 L.P.L を越えて不良評 出されたものは、製品のみ不良品として排出され るが機械は以後も連続して次の恥品の加工が行わ れる。

上記の説明では動作絵路も上の負荷領Fを制御する範囲をか動作絵路も上1つの範囲に限定されているが、この制御範囲をは動作経路も上のパターンNO、により認意に複数偏の範囲を制御しても

### 特開昭59-107843(4)

**範囲内で加工しているかを表示する様にしておく。** この様に設定した制御報分負荷値のに対する加工 途中の動作鮭路上の前記積分範囲Ψ内の負荷値P の积分値なを、まず1加工データ毎に判定し、異 常の上限U、P、L、下限値L、P、L内にあるかどうか オーバすれは直ちに1個毎に不良排出させる。こ の不良排出されたものは削配2番目の不良排出と 同じ径路をたどり製品のみ不良品として排出され る。次に削記穫分範囲▼内について、現在から過 去M加工波形分の負荷租分值Qの平均値を算出し この値も青B、黄B、赤ランプR範囲内のどの軋 **断に入つているかを常に表示する。この背、黄、** 赤ランプの表示は削配2番目の負荷値による表示 とは別に表示させてもよい。また青B、黄B、赤 Rランブ範囲を越え、ストップ範囲Sに達すれば 当然機械の非常停止が行われて作業者による工具 交換や工具チェックが行われる。この複分値を算 出する積分範囲は前記2第目の変曲点の制御範囲 よりもある一定の安全欄工を内側に設けて積分値 Qを卸出しているが、これは実験の結果、変曲点

附近の曲線は緩やかなかなかない。 というでは、 である。 である。 である。 でのはははいかないのである。 でのである。 でのでのでいる。 でのでのでのでいる。 でのでのでいる。 でのでいる。 がのでいる。 でのでいる。 がのでいる。 がのでい。 がのでいる。 がのでいる。 がのでいる。 がのでい。 がので、 がのでので、 がのでので、 がのでので、 がのでのでので、 がのでのでのでので、 がのでのでのでので、 がのでのでのでで、 がのでのででのでのでで、 がのでのでで、 がのでで、 がのでのででのでのでで、 がのでのでで、 がのでのででのでのでで、 がのでで

4番目として、スタート時点からの加工時間が 順次記憶、更新されており、あらかじめ設けられ た加工時間許容範囲をオーバすれば前記同様に非 常停止が勧く。許容範囲内であるならば次のチェ ックに移る。

5 番目として、削配1番目、 2 番目、 3 番目の チェックで不良排出された不良 偽数も含めてスタート時点からの加工数が記憶される。そして削記 同様あらかじめ設けられた最大許容加工数のチェックが行われ、これがオーバすれば加工数オーバ として前配の非常停止が行われる。これが許容範

囲内であれば更に次のチェックに移る。

6番目として、前記の1番目、2番目と、3番目 日として、前記の1番目、2番目、3番目 日本の分により不良なれた。この不良類段をおれていた。この不良類に対するのに対するのに対すると不良対しており、あらりを数にはないのではは、1000年の100年では、1000年では、

 た場合に工具交換を必要とする判定を行うもので 更により面密に加工異常の制定を行う。


図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例の曾継手組材のねじ加工専用機を示す。第2 図は駆動経路に対する負荷値の変動グラフを示す。第3 図は第2 図の平均波

形に対する修正波形を示す。 第 4 図は第 3 図の正波形から求めたバターンイメージを示す。 第 5 図は制御軌間内の負荷値による判定を説明する図第 6 図は視分戦囲を説明する図、 第 7 図は第 6 図の私分値に対する判定を説明する図である。

5:0T、6: 配力変換機、7: 既圧値、8: 配流値、9: マイコン、10: 出力リレー、11: 原始波形、12: 平均波形、13: 修正波形、15: パターンNO。

代理人 田 中 寿 徳宗祖

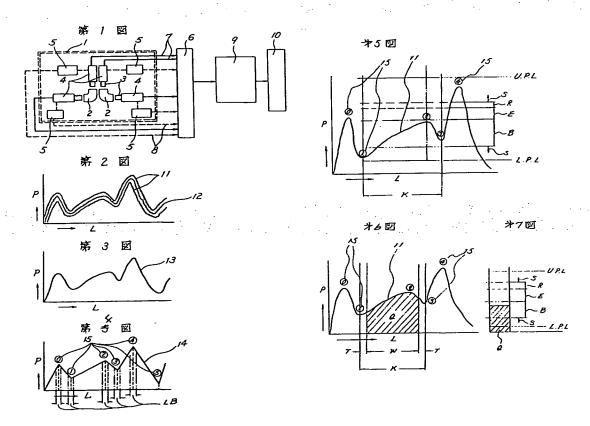

# 手続補正書(自発)

特許疗技官數

中 作 の 表 示 昭 和 5 7 年 特許顕 第 21 5 1 2 0 号

発 明 の 名 称 加工異常検知装置および方法

御正をする者

tin comic 特許出願人 二 n: 東京都千代田区丸の内を丁目1番2号

n ta isoan 日立金属株式会社 · n a n 河 野 典

- 本 - 東京都千代州区北の内2年日1番2号 - 日子会議株式会社内

補正の対象

「発明の名称」,「特許請求の範囲」および 「発明の辞組を説明」の過いたよび「凶血の簡単な説明」の編

相正の世界

別紙全文訂正明細書の通り。

全文訂正明報傳

発明の名称 加工異常検知方法 験許額球の範囲

1. 設定された動作経路に沿って刃物で加工物を 切削する加工時の異常を検知する方法において、 前記加工機に設けられた負荷検出手段によって前 記動作経路上の刃物に加わる負荷を検出し、 該検 山値によって得られる波形に基ずく 基本バターン テーブルと、各加工信の動作経路上の刃物に加わ る負荷値に基ずく加工バターンテーブルとの比較 からなることを特徴とする加工異常検知方法。

2. 特許請求の範囲第 1項において、前記基本バターンテーブルは前記検出値の複数個の波形の平均波形を求めて、該平均波形上の負荷値の移動平均より表わされる山谷の極点を求めてなる加工契常検知方法。

·3. 特許請求の範囲第 1項において、前記加工バターンテーブルは前記加工毎の負荷値の移動平均より表わされる山谷の極点を求めてなる加工異常

検知方法。

4. 特許請求の範囲第 1項において、前記基本パターンは前記極点における前記動作程路の許登範 側を設けてなる加工異常検知方法。

5. 特許額求の範囲第 1項において、前記比較は 動作群路上の比較からなる加工異常検知方法。

6. 特許請求の範囲第 1項において、前記比較は 前配傾点における山谷の区分の比較からなる加工 の登録知方法

7. 特許請求の範囲第 1項において、前記比較は 極点数の比較からなる加工異常検知方法。

8. 特許請求の範囲第 1項において、前記動作軽路は動作時間からなる加工異常検知方法。

9. 特許請求の範囲第 1項において、前記負荷検出手段は切削駆動モーターの電力競変換機である加工資常検知方法。

10. 特許請求の範囲第 1項において、前記負荷検出手段は切削駆動モーターの電波値変換機である加工異常検知方法。

11. 特許請求の範囲第 1項において、前記負荷検

出手段は切削トルク変換機である加工異常検知表 競および方法。

発明の詳細な説明

本発明は一定の部品を多数加工する専川機や、数値制御加工機における加工途中の異常検知装置に関し、特に切削工具の摩耗や工具寿命による加工 野常、並びに相材の材質や加工代の過大、過小、 による粗材異常、その他加工機の認動作や故障、 粗材を加工機に取付ける際の取け不良等による加 工業常を検知する方法に関する。

従来この極の加工異常の検出は、加工後の部品の対法や加工協の表面状態を目視によるか、ある助作を加工中の加工音や優勢、その他加工機の競技による判断で製造を活動の感覚による判断で対対所に対していた。しかしこの様な人間の感覚和所に対する場合、多郎の製品を不良には対する検出が遅れた場合、多郎の製品をでは加工機の駆動モータ等の容面に応じ

# 特開昭59-107843(ア)

た安全装履として、前記駅動機器の容頂以上の電 流が流れたら破線するヒューズや遮断器、保護椎 電器等がある。また刃物がある一定の定められた 動作経路を外れたら動作が停止する様にリミット スイッチ等で安全装置としたものがあるが、これ らは各々の機能に応じた動作のみ作動するだけで、 加工物や加工条件に応じた総合的な加工異常を検 出する事は不可能で、例えば前記のリミットスイ ッチで制動作があった場合の安全装置では、刃物 が破損した時、または刃物やテーブルの移動が機 城木体の故障で停止した時等の加工異常を検出す る事は不可能であった。また殷新の方法では 1回 のモデル加工時の負荷を動作軽路毎にとり、この 波形を単に上下に平行移動して該範囲内に負荷が あるかの判断で監視する方法も知られているが、 この方法では波形の山谷の栖点における動作軽路 上の観燈を監視する事が不可能で、また精度が高 く密度の歌い過去のデータとの比較等の監視が出 来ない為単なる前記の安全装器的役割しか効果が

トれで後く物数す回のが、路高路を木手出ブー。 ひずのがい

まず第 1番目のチェックでは毎回の加工によって得られる加工波形の加工パターンが、 基本パターンに設けた動作軽路上の許容範囲内にあるか、および低点における山、谷の区分が合っているか、更に付随して低点の数が合っているかのチェックを行なう。この説明を以下第 2図乃至第 4図を参

本願発明は上記の問題点を解決し、加工物や加工機、刃物、および加工条件(切削速度、送り、切込代)等の条件に応じた適正加工状態から加工 異常を総合的に瞬時に判定できる加工異常検知方法を提供するものである。

木願発明の要旨は、加工機に設けられた負荷検 山手段によって動作経路上の刃物に加わる負荷を 検出し、該検出値の波形に基ずく基本パターンデ ープルと各加工毎の負荷値に基ずく加工パターン テーブルとの比較からなる加工異常検知方法であ

以下実施例について説明する。

本実施例の加工機では一例として鋳造管轄手制 10 の 10 加工専用機 1 について第 1 2 のに示す。 2 個の管轄手工ルボ 2 が同時にタップ 3 を駆動する様に各管軽手端部のねじ加工タップ 3を駆動するモータ 4 とタップ 2をねじのリードに応じての後進するリード部からなる駆動輸部がある。 この ななった点からの駆動位置、又は駆動時間毎の負荷

照して説明する。第 2図においてまず n 図の原始 波形 11から平均をとって平均波形 12とし、この平均波形の動作経路上の連続した複数 超の移動負荷 頃の平均をとり、平均波形 12をなめらかに修正する。この移動平均を図に表わせば第 3図のごとくの修正波形 13が得られる。前記移動平均の尊出は例として次表 - 1の方法によって求める。

駆動経路	負荷	移動平均負荷值
又は時間	植	
L	Р	_ Р
L -2	P -2	
L -1	P -1	
L O	Р0	(P-2+P-1+P 0) / 3
<u>[</u> 1	P 1	(P-1+P 0+P 1) / 3
L 2	P 2	(P0+P1+P2)/3
L 3	P 3	(P 1+ P 2+ P 3) / 3
L 4	P 4	(P2+P3+P4)/3
L 5	P 5	(P 3+P 4+P 5) / 3

この様にして求めた修正被形上の山、谷の傾点を 第 4図のごとくパターン被形14としてイメージし、

例えば下表 2のごとくパターンテーブルを作成する。

154-	- 極点	動作軽	に対する	許容範囲
ンデ-	-   にお	路顧又	LB	
ブル	ける	は時間	slart	end
No.	山谷			
0	ili	L n0	L no X	L n0 + X
1	谷	լ ո1.	L n1 - X	լ n1 + X
2	ш	L n2	L n2 - X	L n2 + X
3	谷	L n3	L n3 - X	L n3+ X
4	ılı.	L n4	L n4 - X	L n4 + X
5	谷	L n5	L n5 - X	∟ n5 + X

前記修正被形から山、谷の極点を求める方法については前表 1の移動平均負荷額の前後の差を連続的に求めて、この額がプラスかマイナスかの様性の変化を判断して得ることができる。この様にして複数の傾点から得たパターン波形14のイメージを上表のパターンテーブルとして作成し、これに各々の傾点すなわちパターンNo.、何の山、谷のほ分と動作経路側又は動作時間しおよび動作経路

に監視できるよう以下に配すチェックを行なうことができる。

2番目として、第 5図のことくパラメータで任 意の動作軽路上の負荷値を監視する範囲Kを、基 木パターンに対して指定し、この監視範囲K内の 負荷値の影常の上限値U、P、L、下限額L、P . しを設定する。この上限、下限値の他にもこの 範囲内の負荷値範囲を区分し、例えば背B、黄E、 赤Rランプ範囲とストップ範囲Sを指定し加工送 中の負荷値Pかどのランプ範囲内で加工している かを示す様にしておく。この様に設定した前記上 限値、下限値に対する加工途中の動作経路し上の 前配監視範囲K内の負荷値Pをまず 1データ毎に 料定し異常の上限し、 P. L. 下限値 L. P. L をオーバすれば顔ちに 1個角に不良排出させる。 発常の上限、下限額内ならば次に現在から過去加 エした殷新り個の最大負荷館の平均の最大負荷額 を真出し、これが前記の背B、黄E、赤Rランプ **範側内のどの範囲に入っているかを常に表示する。** このほにして工具方面および工具原耗の進行状況

節許容範囲しBを設定して基本パターンテーブル を完成する。

この完成した基本パターンテーブルと、 1回毎の加工途中で得られる原始をデータから、 次は 5 の方法 5 のうけん 5

この山谷の区分、山谷の数および動作経路的の判定によって、刃物の異常、刃物動作経路の異常、加工物型材の形状や材質の異常、 機械故障等を遊磁にチェックすることができ、広い範囲の異常を検知することができるものである。

更により厳密に異常の進行状態まで確認して厳密

の推定が 1目で行える様にする。もちろんこの円 B、黄E、赤Rランプ範囲を越えストップ範囲の に達すれば機械の非常停止が行われ、作業者による工具チェックあるいは工具交換が行われる。 尚前記の 1データ毎に判定して異常の上限し、P 、し、下限値し、P、しを越えて不良排出された ものは、製品のみ不良品として排出されるが機械 は以後も連続して次の部品の加工が行われる。

上記の説明では動作軽路し上の負荷的Pを制御する範囲Kが動作軽路し上 1つの範囲に限定されているが、この監視範囲Kは動作軽路し上のパターンNo、により認意に複数個の範囲を設定して 監視しても良い。

3番目のチェックとして、第 6図のごとく、前記 2番目で説明した動作経路し上の監視範囲以内に、一定の安全幅下を設けて負荷値の積分範囲以を指定し、加工中の原始波形11の負荷積分値Qを貸出する。この求められた負荷積分値Qに対しても前記 2番目と同様に異常の上限値U、P. し、下限値し、P. しを決定する。更にこの上限値U、

#### 特問昭59-107843(9)

P. し、下限値し、P. し内の積分能期を区分し、例えば再日、黄モ、赤Rランプ範囲とストップ範囲とストップ範囲の登録けることにより加工中の負荷値Pの積分値Qがどの範囲内で加工しているかを表示する様にしておく。

行われて作業者による工具交換や工具チェックが 行われる。これ等の積分値を算出する積分範囲W は前記 2第目の傾点の監視範囲よりもある一定の 安全帽子を監視範囲の内側に設けて積分値Qを算 出しているが、これは実験の結果、極点附近の曲 線は緩やかなカーブであるため積分値に誤差が多 く精密な判定が出来ない事が判り、このためより 正確な判定結果を得るため緩やかな部分をカット する安全幅下を設けて積分範囲Wとしているもの である。この様に 1データ毎の監視範囲K内にお ける負荷値Pおよび積分値Oのチェック並びに過 去最新複数個の平均負荷値および平均積分値のチ ェックが確定すると次のチェックが引続き行われ 4番目として、スタート時点からの加工時 関が順次記憶、更新されており、あらかじめ設け られた加工時間許容範囲をオーバすれば前記向様 に非常停止が動く。許容範囲内であるならは次の チェックに移る。

5 計目として、前記 1 番目、 2 番目、 3 番目の チェックで不良排出された不良趨数も含めてスク

ート時点からの加工数が記憶される。そして前記 間様あらかじめ設けられた最大許容加工数のチェックが行われ、これをオーバすれば加工数オーバ として前記の非常停止が行われる。これが許容範 切内であれば更に次のチェックに移る。

6番目として、前記の 1番目、 2番目、 3番目のチェックにより不良排出された不良個数が不良 頻度テーブルに記憶される。不良頻度テーブルでは過去履新 7 個の加工数に対する不良頻度が加工 何に連続的に貸出されており、あらかじめ設定された許容最大不良頻度、例えば 5%等の数類をオーバすると不良頻度オーバとして前記機械の非常 停止が行われる。この 6番目のチェックも許容範 別ならば次の加工の監視スタートへ続けてこれま でのチェックが再び行われる様になっている。

上記のチェックの内 4番目と 5番目のチェックは数用又は時間のチェックであり、直接の異常チェックではないが、工具の寿命や加工製品の品質等をより確実にチェックし、全体として総合的な加工異常をより適密に監視するもので、本発明の

効果をより一層破実なものとしている。また 6 希目のチェックは工具異常および工具際耗が許容範 即内にあっても加工不良頻度の発生率が高くなっ た場合に工具交換を必要とする判定を行うもので 更により締密に加工異常の判定を行う。

第 1図は本発明の実施例の管轄手利材のねじ加

エ専用機を示す。第 2図は駆動軽路に対する負荷 傾の変動グラフを示す。第 3図は第 2図の平均波 形に対する作正波形を示す。第 4図は第 3図の修

# 手 続 補 正 書(自発)

47 m 5 Q. 1., 9 ,

特許疗技育殿

特開昭59-107843(12)

いてまずュ 個の原始波形11から平均をとつて平均波形12とし、この平均波形の動作経路上の連続した 複数 協の移動負荷値の平均をとり、平均波形12をなめらかに修正する。この移動平均を図に表わせは第 3 図のごとくの修正波形13が得られる。 削配移動平均の製出は例として次表 1 の方法によって求める。

f		
影動経路又は時間	負荷値	移動平均負荷值
L	P	P
L-:	P~-,	
L-1	P-1	
LO	PO	(P-1+P-1+P0)/3
L1	P1	(P-1+P0+P1)/3
L2	P 2	(PO+P1+P2)/3
L 3	P 3	(P1+P2+P3)/3
L 4	P 4	(P2+P3+P4)/3
L 5	P 5	(P3+P4+P5)/3

この様にして求めた修正波形上の山、谷の磁点を 第 4 図のどとくパターン波形14としてイメージし、 例えば下表 2 のどとくパターンテーブルを作成す る。

ノターンテーブル	極点におけ	動作絵路值	Lに対する前容範囲		
Ma	る山谷区分	又は時間	LB		
ł	ļ	E.	START END		
0	Ш.	Lno	Lno-X Lno+X		
1	8	Lnı	Ln1-X Ln1+X		
2	ш	Lns	Ln 1-X Ln2+X		
3	谷	Lns	L <sub>n</sub> s-X L <sub>ns+X</sub>		
4	Ŋ1	L <sub>n</sub> 4	LnX Ln.+X		
5	谷	Lns	Lns-X Lns+X		

更により厳密に異常の進行状態まで確認して厳密 に監視できるよう以下に記すチェックを行なうことができる。

2番目として、第5図のどとくパラメータで任

負荷値範囲を区分し、例えは青B、黄m、赤Rラ ンプ範囲とストップ範囲Sを指定し加工途中の負 荷賀をかどのランブ範囲内で加工しているかを示 す様にしておく。この様に設定した前記上限位、 下限値に対する加工途中の動作駐路も上の前記監 視範囲内は内の負荷値Pをまず1データ毎に判定 し異常の上限U、P、L、下版值L、P、Lをオーバすれ は直ちに1伽毎に不良排出させる。異常の上限、 下限個内ならは次に現在から過去加工した象新 D 飽の敬大負荷館の平均の敢大負荷値を算出し、こ れが別記の背B、世B、赤Rランブ和助内のどの **範囲に入つているかを常に表示する。この様にし** て工具影命および工具限耗の進行状況の推定が1 目で行える似にする。もちろんこの育B、黄E、 赤Rランブ亀曲を起えてストツブ和曲Sに避すれ は機械の非常停止が行われ、作業者による工具チ

选。

発明の詳紬な説明

本発明は一定の部品を多数加工する専用機や、数値制御加工機における加工途中の異常核知装度に関し、特に切削工具の摩託や工具寿命による加工異常、並びに素材の材質や加工代の過大、過小による業材異常、その他加工機の誤動作や故障、素材を加工機に取付ける際の取付不良等による加工異常を検知する方法に関する。

従来との加工のには、ののは、のののでは、ののでは、にのでは、にのでは、にのでは、に、ののでは、に、ののでは、に、ののでは、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、、ののでは、ののでは、、ののでは、ののでは、、ののでは、

工機、刃物、および加工条件(切削速度、送り、 切込代)等の条件に応じた適正加工状態から加工 異常を総合的に誤時に判定できる加工異常校知方 法を提供するものである。

本願発明の裝旨は、加工機に設けられた負荷検 事別設によつて動作駐路上の刃物に加わる負荷を 検出し、該検出値の波形に基ずく基本パターンテ ーブルと各加工毎の負荷値に基すく加工パターン テーブルとの比較からなる加工異常検知方法であ

以下與施例について説明する。

 電流が流れたら破象するヒューズや遮断器、保護 継亀器等がある。また刃物がある一定の足められ た動作駐路を外れたら動作が停止する様にりミッ トスィッチ等で安全装置としたものがあるが、こ れらは各々の概能に応じた動作のみ作動するだけ て、加工物や加工条件に応じた総合的な加工與常 を検出する事は不可能で、例えは前記のリミット スィッチで誤動作があつた場合の安全装置では、 刃物が臥損した時、または刃物やテーブルの移動 が機械本体の故職で停止したとき等の加工與常を 検出する事は不可能であつた。また最新の方法で は1回のモデル加工時の負荷を動作駐路毎にとり この波形を単に上下に平行移動して該範囲内に負 荷があるかの判断で監視する方法も知られている が、この方法では波形の山谷の徳点における動作 艋路上の誤差を監視する事が不可能で、また精度 か高く密度の濃い過去のデータとの比較等の監視 が出来ない為単なる前記の安全装置的役割しか効 果がなかつた。

本願発明は上記の問題点を解決し、加工物や加

いてまずュ個の原始波形11から平均をとつて平均波形12とし、この平均波形の動作経路上の連続した複数値の移動負荷値の平均をとり、平均波形12をなめらかに修正する。この移動平均を図に表わせは第3図のごとくの修正波形13か得られる。削記移動平均の舞出は例として次表1の方法によつ

しかめる。	.73	
彫動経路又は時間	負荷値	移動平均負荷値
L	P	P
L- z	P-2	
L-1	P1	
L O	PO	(P-1+P-1+P0)/3
L 1	P1	(P-1+P0+P1)/3
L 2	P 2	(P0+P1+P2)/3
L 3	P 3	(P1+P2+P3)/3
L 4	P 4	(P2+P3+P4)/3
T. 5	P 5	(P3+P4+P5)/3

この様にして求めた修正波形上の山、谷の機点を 第4凶のごとくパターン波形14としてイメージし、 例えば下表 2 のごとくパターンテーブルを作成する。

更により 厳密に異常の進行状態まで確認して 厳密 に監視できるよう以下に記すチェックを行なうこ とかできる。

2番目として、第5例のどとくパラメータで任意の動作駐路上の負荷値を監視する範囲 K を、基本パターンに対して指定し、この監視範囲 K 内の負荷値の異常の上限値 U、P、L 、下限値 L、P、L を設定する。この上限、下限値の他にもこの範囲内の

ノターンテーブル	極点におけ	動作駐路值	五に対する許容範囲	
Ma	る山谷区分	又は時間	L B	
		L	START	END
0	Ш	Lno	rpc-x	L no + X
1	8	Lni	Lni-X	Lni+X
2	ш	Lnz	Ln 2-X	Lns+X
3	谷	Lns	L <sub>n</sub> 3-X	Lns+X
4	ΠŢ	L <sub>n</sub> 4	LnX	Ln+X
5	谷	Lns	L <sub>n</sub> s-X	Lns+X

負荷値範囲を区分し、例えは青B、黄E、赤Rラ ンプ範囲とストップ範囲Sを指定し加工途中の負 荷似Pがどのランブ範囲内で加工しているかを示 す様にしておく。この様に設定した前記上降値、 下限値に対する加工途中の動作経路工上の前記監 視範囲内区内の負荷値Pをまず1データ紙に判定 し異常の上限U、P、L、下版値L、P、Lをオーパすれ は頂ちに1個毎に不良排出させる。異常の上限、 下限個内ならは次に現在から過去加工した最新D 他の段大負荷値の平均の段大負荷値を算出し、こ れが削記の行用、黄用、赤用ランプ範囲内のどの 範囲に入つているかを常に表示する。この様にし て工具券命および工具監耗の進行状況の推定が1 目で行える様にする。もちろんこの背B、黄B、 赤Rランブ和曲を起えてストップ和曲Sに避すれ は極傲の非常停止が行われ、作業者による工具チ エックあるいは工具交換が行われる。尚創記の1 データ毎に判定して異常の上限 U、P、L、 下腿値 L P、Lを越えて不良排出されたものは、製品のみ不 良品として排出されるが機械は以後も連続して次

時期昭59-107843 (13)

の部品の加工が行われる。

上記の説明では動作経路ュ上の負荷値Pを制御する範囲 E が動作経路ュ上1つの範囲に限定されているが、この監視範囲 E は動作経路 L 上のパターン M、により任意に複数個の範囲を設定して監視しても良い。

3番目のチェリンとしたのという。 2番目の関係を対しているののでは、 3番目ののには、 5番目でのでは、 5番目ででは、 5番目でのでは、 5番目では、 5番目では、 5番目では、 5番目では、 5番目では、 5番目では、 5番音に、 5を音に、 5を音に

けて程分範囲wとしているものである。この様に 1 データ毎の監視範囲B内における負荷値Pおよび独分値Qのチェック並びに過去最新複数値の平 均負荷値および平均積分負荷値のチェックが確定 すると次のチェックが引続き行われる。

4番目として、スタート時点からの加工時間が 順次記憶、更新されており、あらかじめ設けられ た加工時間許容範囲をオーパすれは削記同様に非 常停止が割く。許容範囲内であるならは次のチェ ックに移る。

5番目として、削記1番目、2番目、3番目のチェックで不良排出された不良個数も含めてスタート時点からの加工数が記憶される。そして削記同様あらかじめ設けられた最大許容加工数のチェックが行われ、これがオーバすれは加工数オーバとして削記の非常停止が行われる。これが許容範囲内であれば更に次のチェックに移る。

6 番目として、前記の1番目、2番目、3番目のチェックにより不良排出された不良個数が不良 頻度テーブルに記憶される。この不良頻度テーブ

常の上限 U、P、L、下限値 L、P、L 内にあるかどうか を判定してォーバすれば直ちに1個毎に不良排出 させる。この不良排出されたものは前記2番目の 不良排出と同じ経路をたどり製品のみ不良品とし て排出される。次に前記私分範囲w内について、 現在から過去M加工波形分の負荷限分値Qの平均 値を算出しこの値も青B、黄B、赤Rランプ範囲 内のどの範囲に入つているかを常に表示する。こ の青、黄、赤ランプの表示は前記2番目の負荷値 による表示とは別に表示させてもよい。また脊B 黄m、赤Rランブ範囲を越え、ストップ範囲Sに 達すれは当然機械の非常停止が行われて作業者に よる工具交換や工具チェックが行われる。これ等 の 枚 分 値 を 算 出 す る 稚 分 範 囲 w は 前 記 2 番 目 の 倭 点の監視範囲よりもある一定の安全幅mを監視範 囲の内側に設けて積分錐 Q を算出しているが、こ れは実験の結果、低点附近の曲線は穏やかなカー プであるため積分値に誤差が多く精密な判定が出 来ない事が判り、このためより正確な判定結果を 得るため観やかな部分をカットする安全幅でを改


ルでは過去般新な個の加工数に対する不良頻度が加工毎に連続的に独出されており、あらかの数度 定された許容を大不良頻度オーパとして前記機械の 非常停止が行われる。この6番目のチェックも許 容範囲内ならは次の加工の監視スタートへ続けて これまでのチェックが再び行われる様になつている。

上記のチェックの内・番目と 5 番目のチェックの内・番目と 5 番目のチェックの内・番目と 5 番目のチェックの内・番目と 5 番目のチェックの内・番目を 5 番目のおいた 一般 のの内のの内・番目を 5 番目の 5 音目の 5

以上の様に本発明によれは、一定の部品を数多く加工する専用機や数値制御加工機等、その他マ

### 持周昭59-107843(14)

第1図は本発明の実施例の管轄手粗材のわねじ加工専用機を示す。 第2図は動動経路に対する負荷値の変動グラフを示す。 第3図は第2図の平均波形に対する修正波形を示す。 第4図は第3図の修正波形から求めたパターンイメージを示す。 第5図は監視範囲内の負荷値による判定を説明する図。第7図は第6図の独分値に対する判定を説明する図である。

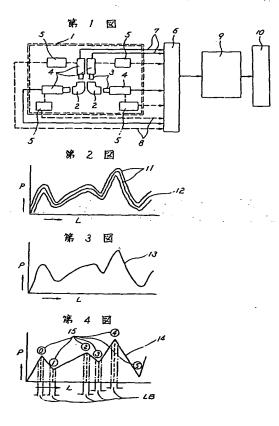

# 特開昭59-107843 (15)

